

Návod na montáž strešného okna SKYLIGHT s vlnitým lemovaním




Strešné okno Skylight namontované na streche s vlnitou krytinou, doporučený sklon 15 – 75°.



Pred osadením musíme najskôr demontovať krídlo strešného okna. Pod dolnú stranu krídla vložte mäkkú podložku, aby ste zabránili prípadnému poškodeniu. Odskrutkujte skrutky **A** pod oplechovaním a zahka vysuňte oplechovanie v smere šípok.




Po odstránení hornej časti oplechovania môžete zaisťovať ovacie skrutky **B** a rozpojiť kovanie obr. 3A. Toto urobte súčasne na obojoch stranách. Vyberte opatrne krídlo a položte ho na istú, mäkkú podložku. Odskrutkujte hornú aj dolnú drevenú transportnú lištu.

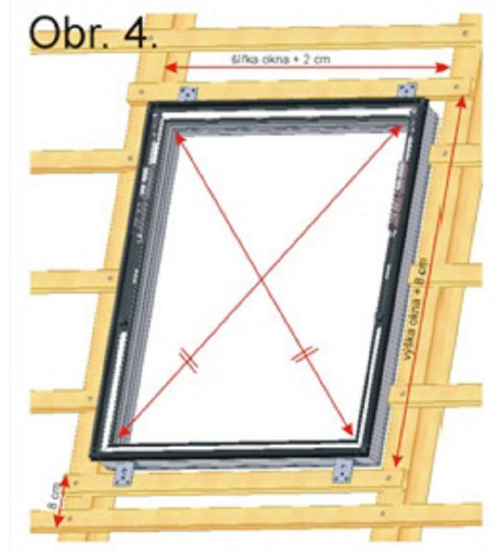


Pripravte otvor pre vloženie rámu, obr.4. Upevnite pomocou skrutiek rám do latovania, vždy po troch skrutkách na jeden montážny uholník. **POZOR**, je treba dbať na správne vycentrovanie a roztež uhlopriečky ok (max. rozdiel 1 mm).


Návod na montáž strešného okna SKYLIGHT s vlnitým lemovaním

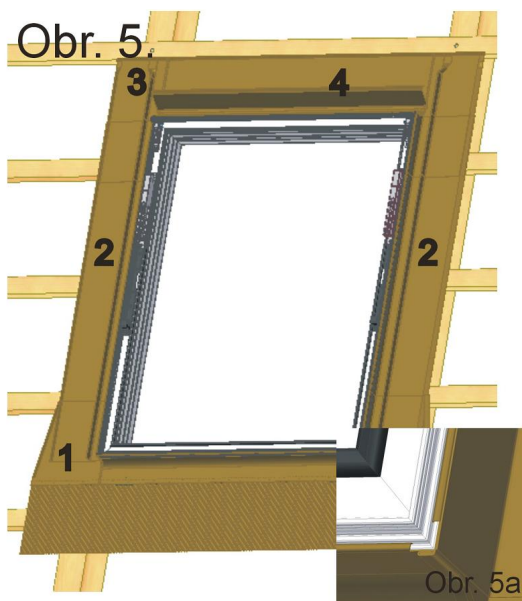


Pri montáži lemovania najskôr vyberte rámové tesnenie obr. 5a. Postupne osadte jednotlivé diely lemovania podľa číslovania obr.5.

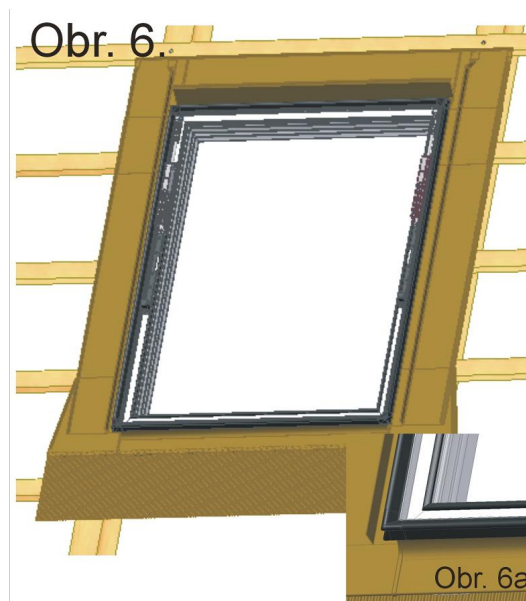

Po osadení jednotlivých dielov lemovanie vložte späť rámové tesnenie obr.6a. Dôkladná montáž tesnenia zabezpečí dokonalé utesnenie okna.

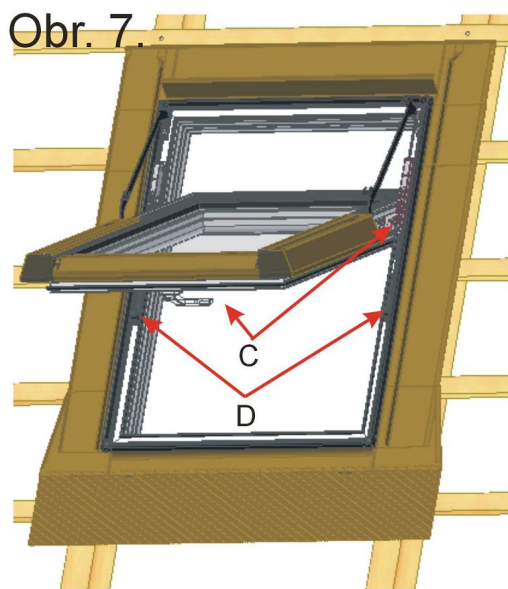

Pri spätnej montáži krídla postupujte v opačnom poradí ako na obr.3. Dbajte hlavne na to, aby sa valčeky kovania **C** ideálne pohybovali vo vymedzenom priestore po klznej podložke **D**. Držte krídlo za ramená a vložte upínací segment do otvoru obr.3a. Teraz zaskrutkujte záštitové skrutky **B** obr.3.

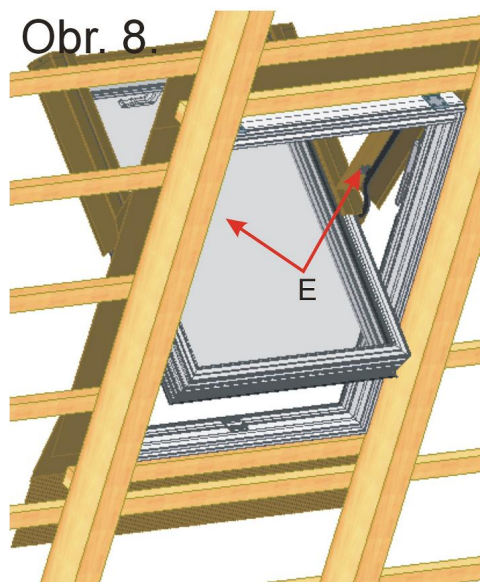

Osať horný diel oplechovania zasunutím do výrezov **E** a následne zabezpečte záštitovými skrutkami **A** tak, ako je zobrazené na obr. 2a.